PRAKTYCZNE PORADY I WSKAZÓWKI



KĄTOWNIK UNIWERSALNY

Przygotowanie powierzchni i kątów

KROK 1 Wyrównaj jedną powierzchnię przygotowanego materiału i sprawdź, czy płaszczyzna jest równa na całej długości. Jeśli jesteś zadowolony z osiągniętych rezultatów możesz oznaczyć obrobioną płaszczyznę jako powierzchnię „bazową".

KROK 2 Wyrównaj następną powierzchnię przyległą pod kątem prostym do poprzedniej.

KROK 3 Przyłóż stopę kątownika do powierzchni bazowej i sprawdź czy jest jakiś prześwit pomiędzy ramieniem kątownika a drugą powierzchnią kontrolowaną zwaną „kątową". Prześwit powinien być równy na całej długości przylegającego ramienia. W taki sam sposób sprawdź przedmiot obrabiany na całej jego długości, wykonując podobne pomiary w kilku jego punktach.


KROK 4 Wykonaj drobne korekty strugiem w miejscach uprzednio sprawdzonych kątownikiem i przeznaczonych do poprawy.

Teraz wszystkie pozostałe pomiary wykonuj bazując na obrobionych i sprawdzonych wcześniej powierzchniach, na powierzchni bazowej i kątowej.




Trasowanie linii na czterech powierzchniach kantówki


Takie trasowanie powinno być wykonane przy pomocy znacznika traserskiego lub noża, aby uzyskać większą dokładność niż przy użyciu ołówka czy markera.

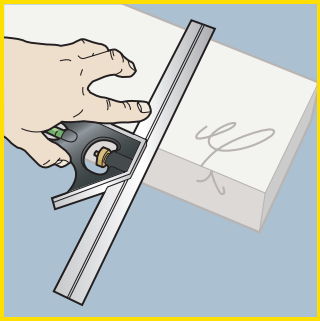


KROK 1 Dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na powierzchni kątowej. Palcem wskazującym dociskaj ramię kątownika do trasowanej powierzchni. Uważaj by znacznik lub nóż traserski nie ześliznął się na dociskającą kątownik dłoń.


KROK 2 Teraz zaznacz linię na powierzchni bazowej opierając podstawę kątownika o powierzchnię kątową.

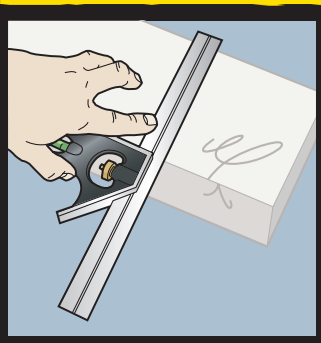

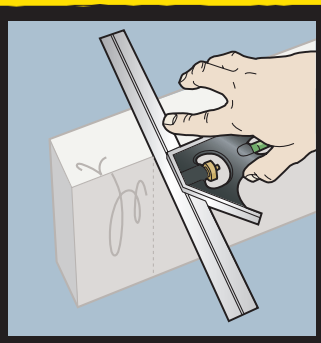

KROK 3 Ponownie, dociskając mocno stopę kątownika do powierzchni bazowej zaznacz linię prostopadłą na trzeciej, trasowanej powierzchni. Wytrasuj czwartą linię łącząc ze sobą dwie poprzednie.

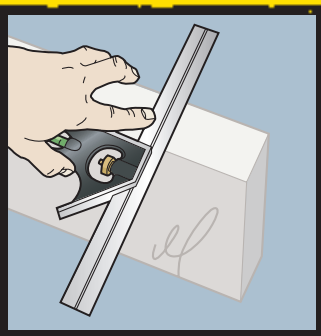

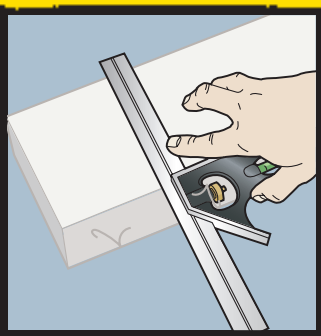

UWAGA! *Jeśli masz do wytrasowania kilka identycznych kantówek, połącz je wszystkie ściskiem i wytrasuj żądane płaszczyzny jednocześnie.*